

Дата: 09.09.2022

Викладач: Малець Наталя Олексіївна

Предмет: Інженерне креслення

Група № 2Б-1

Урок № 11-12

Тема уроку: Правила нанесення розмірів на креслення.


Практична робота: Нанесення розмірів на плоску деталь.

Мета уроку: ознайомити учнів з історією розвитку креслення, сучасними інформаційними технологіями та значенням креслення в житті людини; виховання акуратності; аналітичне мислення.

Тип уроку: комбінований.

Терміни, визначення та правила нанесення розмірів на кресленні викладені в **СКД ДСТУ3321:2003**.

I. Основні вимоги

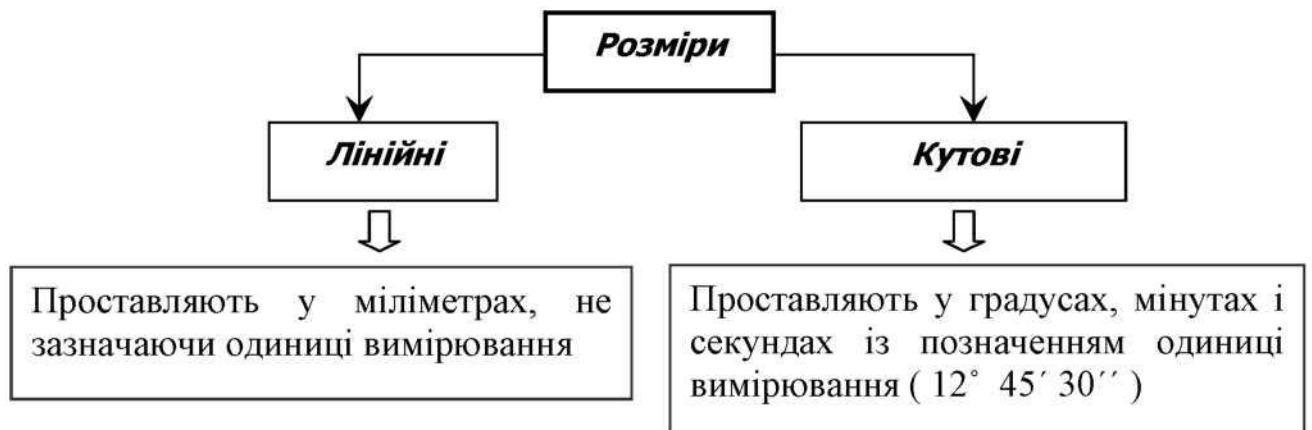

- Основою для визначення величини зображуваного виробу і його елементів є **розмірні числа**, нанесені на кресленні.

- Загальна кількість розмірів на кресленні має бути **мінімальна**, але достатньою для виготовлення й контролю виробу.

- Для розмірних чисел використовують лише **десяткові дроби**. Простий дріб дозволяється застосовувати для розмірів у дюймах, наприклад для позначення трубної та конічної різей.

- Кожний розмір наносять на кресленні **лише один** раз. Повторювати розміри на різних зображеннях або написах не дозволяється.

- Розміри, що характеризують три найбільші виміри предмета - довжину, висоту й ширину (товщину), називають **габаритними**.

Нанесення розмірів

- Розміри на кресленнях указують **розмірними числами** й **розмірними лініями**. Якщо треба, проводять і **виносні** лінії. Розмірні та виносні лінії креслять тонкими суцільними лініями.

- Наносячи **розмір прямолінійного відрізка**, розмірну лінію проводять паралельно з цим відрізком, а виносні лінії - перпендикулярно до розмірних (рис. 14).

Розміри на креслениках позначаються за допомогою виносної та розмірної лінії, розмірного числа.


Виносна лінія виходить за стрілку на 1-5 мм. Стрілочка повинна дотикатися до виносної лінії.

Якщо стрілочка перекриває контурні лінії то лінії розривають, щоб показати стрілочку.


Розмірні лінії повинні розміщуватися паралельно до контуру деталі.

При малій відстані між виносними лініями стрілки розміщують ззовні.


Розмірна лінія розміщується на відстані приблизно 10 мм від контуру деталі. Розмірне число пишеться над розмірною лінією. Якщо розмірна лінія вертикальна, то розмірне число пишеться зліва від лінії.

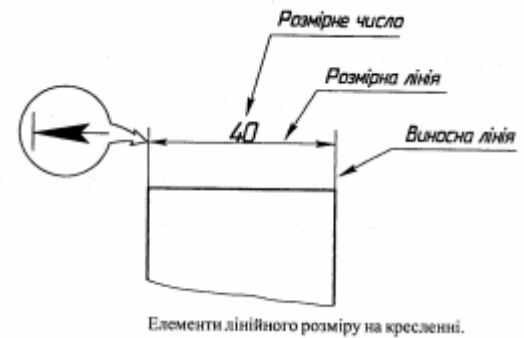


Елементи лінійного розміру на кресленні.

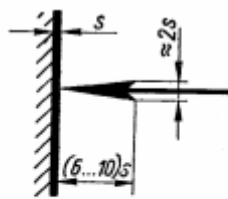

Розміри елементів стрілки.

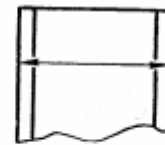


Нанесення стрілок розмірної лінії при близькому розташуванні контурних ліній.

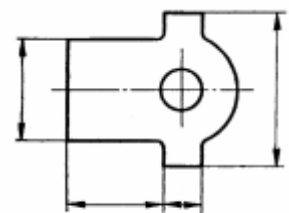


Взаємне розміщення виносних і розмірної ліній.

Розмірне число може ставитися між виносними лініями при внутрішньому та зовнішньому розташуванні стрілок, ззовні при зовнішньому розташуванні стрілок або на лінії виносці.

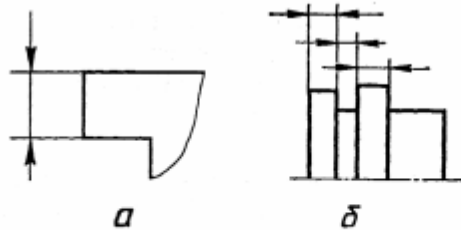


Розміщення стрілок зовні виносних ліній: *a* — для одного розміру; *b* — для декількох розмірів.


При розміщенні під нахилом розмірних ліній є зони в 30 градусів в яких розмірне число наноситься на лінії виносці.

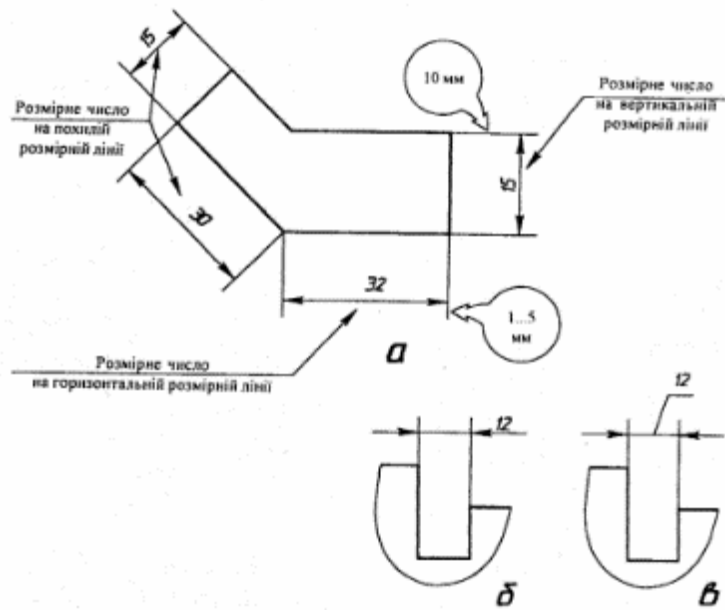


При великій кількості розмірів розмірні числа наносять в шаховому порядку для зручності читання.

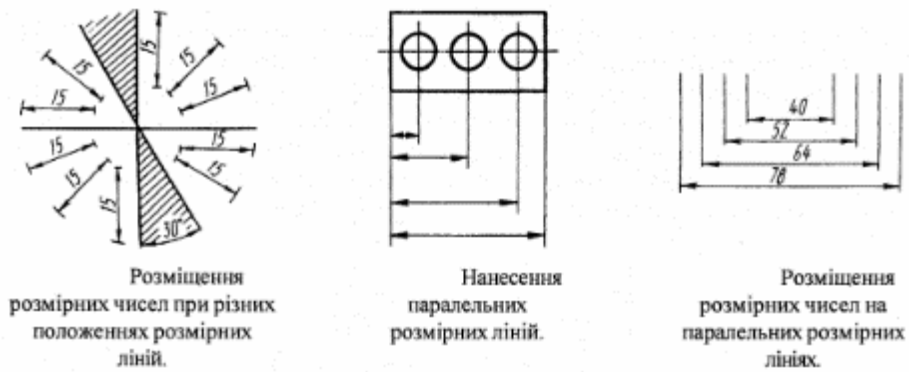



Якщо деталь зображена з розривом, то розмірну лінію не розривають. У випадку, коли виносні лінії знаходяться дуже близько одна від одної, то дозволяється ставити штрихи або точки.

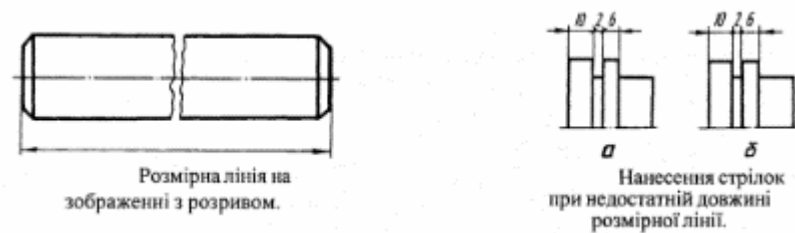


Кутові розміри позначають у градусах, або градусах, мінутах та секундах. Розмірна лінія у вигляді дуги. Розмірне число пишеться над розмірною лінією або на лінії виносці. Розмір дуги кола наноситься з позначкою у вигляді дуги над числом.

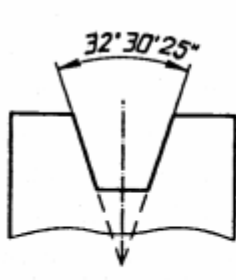


Умовне позначення кутового розміру.

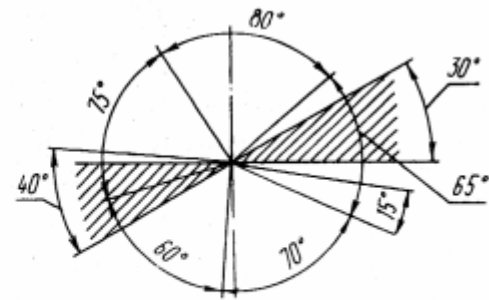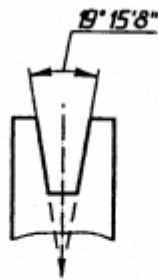

Нанесення розмірних чисел кутових розмірів при різному положенні розмірних ліній.

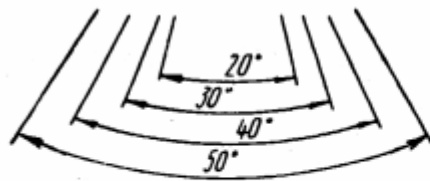

Розміщення розмірних чисел кутових розмірів на концентричних розмірних лініях.

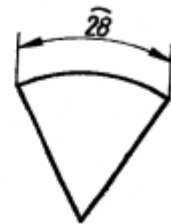


Нанесення розміру дуги кола.


2. Нанесення розмірів отворів, округлень, квадратів, товщини.

Розміри кола наносять зі значком діаметра. Розмірна лінія повинна проходити через центр кола. Якщо використовують виносні лінії то розмірна лінія повинна бути паралельна до центрної лінії.


Різні варіанти нанесення розмірів кола.

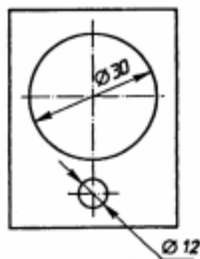

Позначення розміру діаметра.

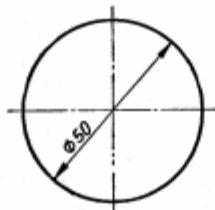


Розмір діаметра всередині кола.

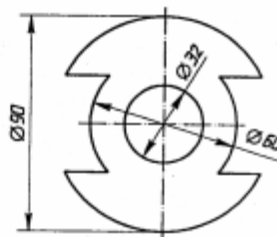


Розмір діаметра за межами кола.

При неповному зображенні кола розмірна лінія обривається за центром. Дозволяється обривати розмірну лінію при повному зображенні кола.

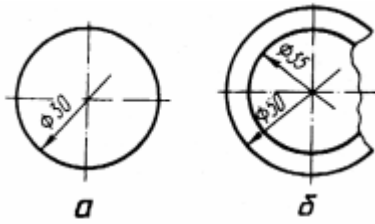

Нанесення неповної розмірної лінії розміру діаметра:
a — при повному зображенні кола;
б — при частковому зображенні кола.


Радіуси наносять з позначенням *R*. Розмірна лінія має лише одну стрілку та проходить через центр дуги.

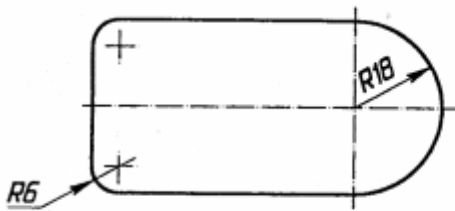

Нанесення розміру радіуса.




Проведення декількох радіусів з одного центра.

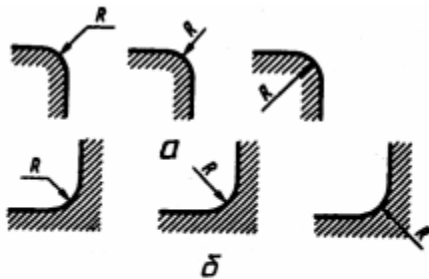


Нанесення розмірів радіусів заокруглень: *a* — зовнішніх; *б* — внутрішніх.

При великій кількості однакових елементів (найчастіше отворів) вказують кількість отворів та діаметр отвору. Відстань між отворами позначають як відстані між центрами отворів.

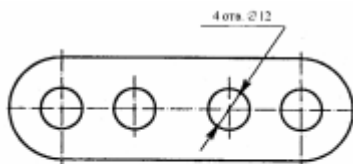


Нанесення розмірів декількох однакових елементів.

Якщо декілька інженерів виконають креслення однакових

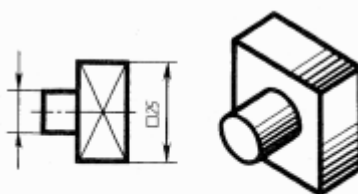


□25



Виконані завдання надіслати на ел. пошту: maletz_natasha@ukr.net


деталей, то розміри кожен нанесе по різному. Тому розміри наносять на вільному місці.

Якщо деталь має однакову товщину, тобто плоска, то товщину показують за допомогою малої латинської літери *s* перед розмірним числом. При кресленні профільної деталі без додаткових елементів (отворів, вирізів) зображують профіль та показують довжину за допомогою малої латинської літери *l* перед розмірним числом. Квадратні елементи позначають з відповідним значком.

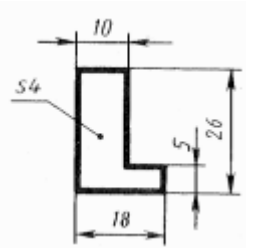

Практична робота: Нанесення розмірів на плоску деталь.

1. Роботу виконувати на форматі А4
2. Викреслити рамку штамп
3. В масштабі М1:1 виконати креслення деталі
4. На деталь нанести розміри.

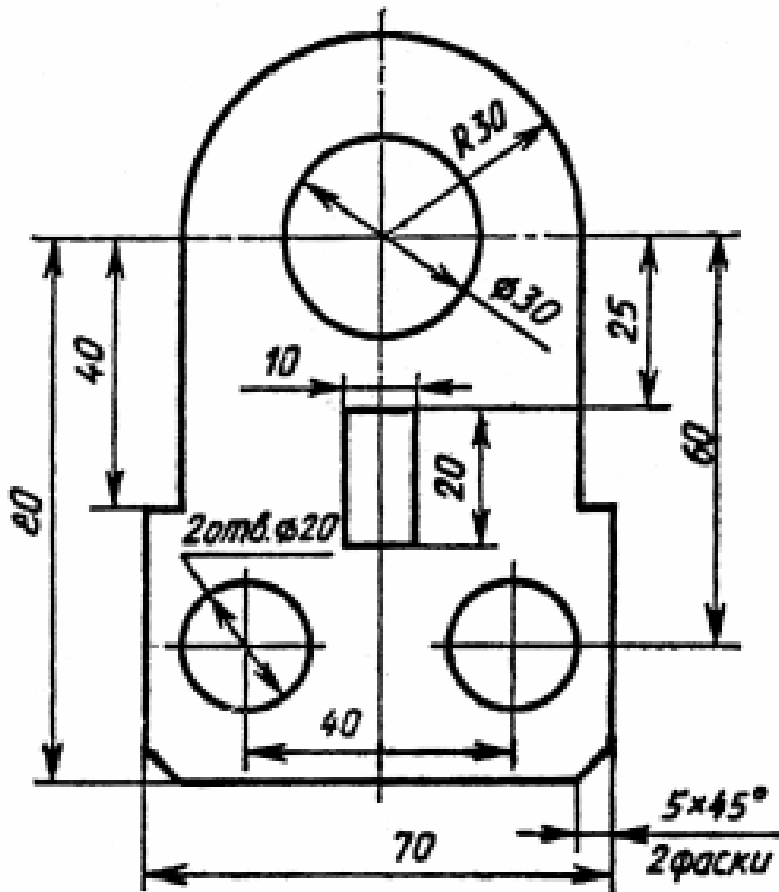

Закріплення знань:

Правила нанесення розмірів?

Нанесення розмірів отворів, округлень, квадратів, товщини?

Виконану практичну роботу надіслати на ел. пошту: maletz_natasha@ukr.net